

Rover Technik Informiert ! Bitte sofort weiterleiten

Geschäftsführer:	X
Werkstattdirektor:	X
Verkauf:	X
Teilewesen:	X

Technische Info:	Nr. 30/1998
Verfasser:	D. Zabel
Datum:	18.12.98



Kühlerlüfter läuft ständig

- **Betroffene Fahrzeuge:**

Alle Mini ab Vin 134455 mit Multi – Point – Injection.

- **Beanstandung:**

Der Kühlerlüfter läuft zeitweise schon bei kaltem Motor ohne Temperaturregelung.

- **Ursache:**

Die Kennlinie des Temperaturschalters entspricht nicht der Spezifikation.

- **Maßnahme:**

Ersetzen Sie den Temperaturschalter durch einen neuen. Achten Sie darauf, das Sie einen Schalter ab Produktionsdatum 07/98 (steht seitlich auf dem Stecksockel) verbauen.

Die Teilenummer bleibt unverändert GTR 206.

Lagerbestände unter diesem Produktionsdatum können Sie mit dem Rückgabecode 020 per BTX zurückschicken. Verwenden Sie in dem Feld **Bemerkungen** den Rückgabegrund:

“Laut Rover, falsche Spezifikation”

Freundliche Grüße
ROVER Deutschland GmbH

Abt. Service / Technik