

Rover Technik Informiert !

Bitte sofort weiterleiten

Geschäftsführer:	X
Werkstatteleiter:	X
Verkauf:	X
Teilewesen:	X

Technische Info:	Nr. 01/99
Verfasser:	D. Zabel
Datum:	12.01.99



Lenkungszug Mini

- **Betroffene Fahrzeuge:**

Alle Minis

- **Beanstandung:**

Lenkung zieht nach rechts oder links

- **Ursache:**

Unkorrekte Lenkgeometrie (speziell Nachlauf)

- **Maßnahme:**

Falls ein Tausch der Vorderräder von rechts nach links keinen Erfolg bringt, überprüfen Sie bitte den Nachlauf (Sollwert $3^{\circ} \pm 1^{\circ}$). Gegebenenfalls läßt sich der Nachlauf um 2° durch Montage einer geänderten Zugstrebe vergrößern oder verringern. Modifizierte Streben sind wie folgt kodiert.

Kurze Stange – Gelb – vergrößert den Nachlaufwinkel um 2° . (Teile Nr. RBL 10028)

Lange Stange – Rot – verringert den Nachlaufwinkel um 2° . (Teile Nr. RBL 10027)

Freundliche Grüße
ROVER Deutschland GmbH

Abt. Service / Technik