



MODELL/VARIANTE:  
**MINI**

Bull. Nr: **0031**  
CDS. ref: **R7532bu**  
Ausgabe: **1**  
Datum: **5.1.98**

*TYPEN*

Nur Fahrgestellnummer 134455 (MJ '97) bis 151917

*PROBLEM:*

**SITZKISSEN BESCHÄDIGT - UNGEHINDERTES UMLEGEN**

Der Sitzkissenüberzug wird beim vollständigen Umlegen der Sitzfläche nach vorn durch die Scharnierabdeckung beschädigt.

*URSACHE:*

Beim ungehinderten Umlegen der Sitzfläche berührt die Scharnierabdeckung den Sitzkissenüberzug.


*ARBEITSGANG:*

Die beschädigten Sitzkissenüberzüge müssen ersetzt werden.

Um eine erneute Beschädigung der Überzüge zu verhindern, sind an jedem Vordersitz zwei Haltestreben zu montieren, Teilenummer HZU 100050.

Diese Änderung ist an beiden Sitzen durchzuführen, auch wenn der zweite Sitzüberzug nicht wegen Beschädigung ersetzt werden muß.


Alle Fahrzeuge ab Fahrgestellnummer 151917 wurden mit Haltestreben ausgerüstet.

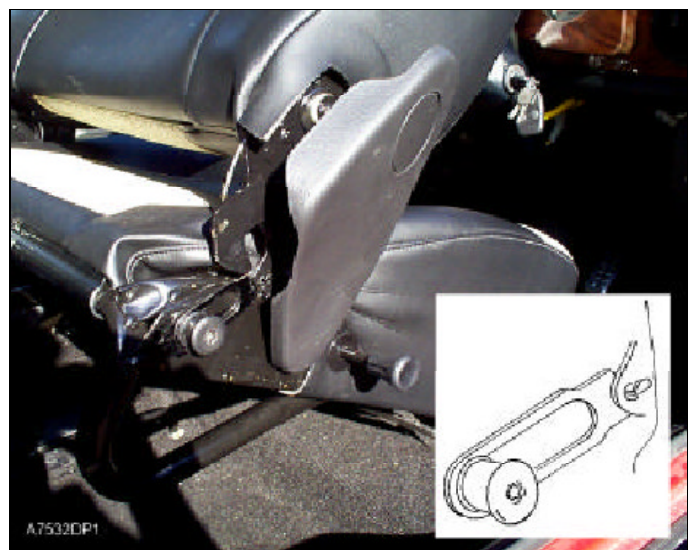

**Hinweise zum Einbau:**

1. Auf einer Seite des Sitzes die hintere Befestigung der Abdeckung vorsichtig lösen, um Scharnier freizulegen. Hinweis: Die Abdeckung nicht zu stark biegen, um ein Abbrechen der Kunststoffbefestigungen oder Biegespuren an der Außenseite zu vermeiden.
2. Schwarzen Torx 50-Verriegelungsbolzen der Sitzfläche samt Kunststoffhülse entfernen. Ist zudem eine flache Unterlegscheibe montiert, diese für den Einbau beiseite legen.

3. Hülse auf Verriegelungsbolzen umdrehen, so daß der Flansch an das Gewinde angrenzt (Abbildung 'A').
4. Hülсенende im Verhältnis zum Bund des Verriegelungsbolzens betrachten. Wenn die Hülse mit dem Bund fluchtet (Abbildung B), geeignete Federscheibe montieren, um eine Verlängerung des Bundes zu erreichen, siehe Teileinformation. Ragt der Bund leicht aus die Hülse heraus (Abbildung 'C'), ist keine Federscheibe erforderlich.
5. Haltestrebe mit Haken in freiem Loch im Scharnier befestigen (siehe Detailausschnitt im Photo oben).
6. Verriegelungsbolzen wieder montieren und anziehen, so daß der überstehende Bund oder die Federscheibe in den Schlitz der Haltestrebe greift. War ursprünglich eine flache Unterlegscheibe montiert, diese zwischen Haltestrebe und Sitzrahmen einbauen.
7. Hintere Befestigung der Scharnierabdeckung montieren.
8. Den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.
9. Sicherstellen, daß sich die Sitzfläche ausreichend kippen läßt und daß der Sitz korrekt in aufrechter Haltung einrastet.

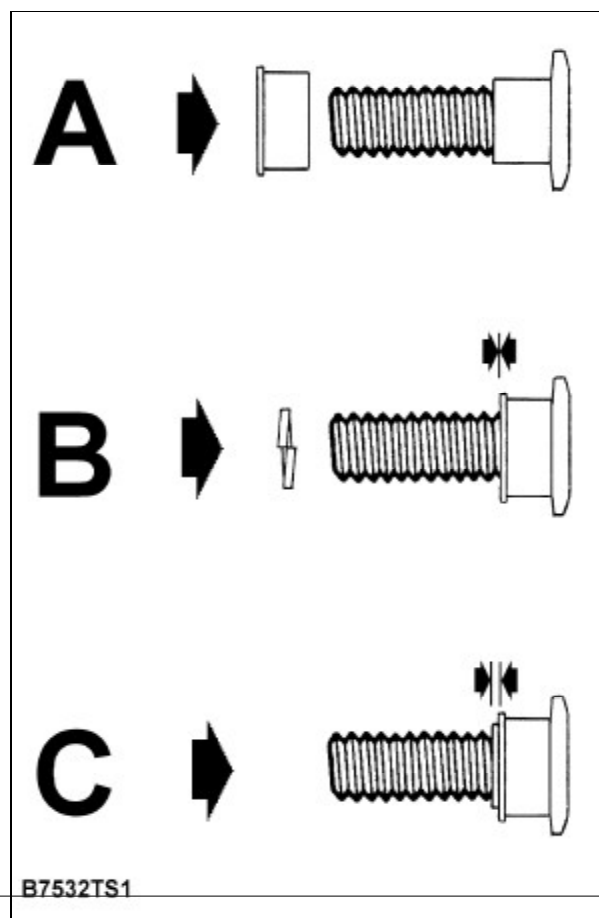

**TEILEINFORMATION:**

**HZU 100050 - Haltestreben - 4 Stück erforderlich**

**WM 110001 - Federscheibe - 4 Stück erforderlich**

**Sitzüberzüge:**

**Korrekte Teile je nach Modell und Farbe, siehe Teile-Mikrofilm.**

**GARANTIEANSPRÜCHE:**

**Reklamationscode: 8B1J**

**SRO-Nummer: 78.30.88/31**

**Zeitvorgabe: 0,40 Std. (einschließlich Einbau von Haltestreben an beiden Vordersitzen)**

**SRO-Nummer: 78.30.01**

**Zeitvorgabe: 1,15 Std. (Erneuerung eines Sitzüberzugs)**